

Case Report

รายงานผู้ป่วย

Hydroview Calcification : รายงานผู้ป่วย

นิมิตร เปล่งศรีงาม*

*กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระนั้งเกล้า นนทบุรี

บทคัดย่อ

Hydroview calcification เป็นภาวะที่เลนส์ (แก้วตา) เทียมชนิด Hydrophilic acrylic มีการขุ่นหลังผ่าตัด โดยเกิดจากการเกาะของสารแคลเซียมฟอสเฟตที่ผิวเลนส์ รายงานผู้ป่วย 1 ราย เป็นหญิงเจน อายุ 82 ปี ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก 2 ข้างเมื่อ 9 ปีที่แล้ว 1 ปีที่ผ่านมา มีอาการตาชาญมัว ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นภาวะเลนส์ (แก้วตา) เทียมขุน ได้ทำเปลี่ยนเลนส์ (แก้วตา) เทียม (IOL exchange) ให้ หลังผ่าตัดได้ ผลดี ตาชายกลับเห็นชัดชัดเดิม เลนส์ Hydroview เป็นเลนส์เทียมที่วางตลาดทั่วโลก มีรายงานการขุนของเลนส์จากสถานพยาบาลหลายแห่ง พบว่าการขุนเกิดจากสาร silicone ใน package ของ Hydroview รุ่นที่ 2 ละลายไปเกาะที่ผิวเลนส์ ทำให้แคลเซียมฟอสเฟตตามไปเกาะได้

คำสำคัญ:

เลนส์ hydroview, ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์เทียม, แคลเซียมฟอสเฟตเกาะที่ผิวเลนส์,

บทนำ

การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี phaco emulsification และใส่เลนส์ (แก้วตา) เทียมชนิดพับ (foldable IOL) ถือเป็นวิธีการรักษาต้อกระจกแบบมาตรฐานวิธีหนึ่งที่ทำกันแพร่หลายทั่วโลก เลนส์ (แก้วตา) เทียมต้องสามารถคงความใสและสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิต ของผู้ป่วย สารที่นิยมใช้ทำเลนส์ชนิดนี้มีพับได้ในปัจจุบัน มี 3 ชนิดคือ silicone, hydrophilic acrylic (hydrogel) และ hydrophobic acrylic สาเหตุของการผ่าตัดนำแก้วตาเทียมออกจากตา หรือเปลี่ยนตัวเลนส์ (แก้วตา)

เทียม ได้แก่ มีเลนส์เทียมหลุดจากถุงที่ใส่หรือเคลื่อนที่ (IOL dislocation หรือ decentration) มีการคำนวนค่า IOL ผิดมาก ๆ⁽¹⁾ การขุนของ silicone foldable IOL⁽²⁾ กับ late fogging ของ hydrophobic acrylic IOL⁽³⁾ และ late surface opacification ของเลนส์ hydrophilic acrylic⁽⁴⁻⁶⁾ โดยส่วนใหญ่เป็นเลนส์ชื่อ hydroview ของบริษัท Bausch & Lomb

รายงานผู้ป่วย


ผู้ป่วยหญิงชาวจีนอายุ 82 ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัด

ลิงห์บุรี เมื่อ 9 ปีก่อนเคยผ่าตัดต้อกระจก 2 ข้างที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร หลังผ่าตัดมองเห็นชัดดีทั้งสองข้าง 1 ปีก่อนมาตรวจตาครั้งนี้พบว่าตาซ้ายเริ่มมีมวลมากขึ้นเรื่อยๆ ได้กลับไปหาแพทย์ผู้ผ่าตัดแพทย์แนะนำให้ผ่าตัดนำเลนส์เทียมออก ผู้ป่วยกลัวจึงย้ายไปตรวจกับจักษุแพทย์อีกหลายโรงพยาบาล ได้รับคำแนะนำและปฏิบัติต่างๆ กัน เช่น ทำอะไรไม่ได้ถ้าทำจะเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน บางแห่งพยายามยิงแสงเลเซอร์ให้แต่ไม่สำเร็จ ผู้ป่วยได้มาตรวจและขอความเห็นในการรักษา ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550

ผลการตรวจพบว่า ตาข้างขวาของเห็นได้ 20/30 ตาซ้ายเห็นแค่มือแก่วง (hand movement) ความดันตาเป็น 11 มิลลิเมตรป্রerot ทั้ง 2 ตา พบร่วมๆ ผิวด้านหน้าของเลนส์แก้วตาเทียม ชุ่นทั้งสองตา แต่ตาซ้ายชุ่นมากกว่า และมีรอยทะลุของ posterior capsule เนื่องจาก YAG laser จ่อประสาทตา ข้างขวาปกติ ข้างซ้ายมองไม่เห็น จากประวัติของโรงพยาบาลเดิมที่ทำการรักษาพบว่า ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด phacoemulsification ทั้งสองข้าง ใช้เลนส์เทียม hydroview รุ่น H60M ขนาด +20.5 D ทั้งสองข้าง ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ได้ควบคุมและรับการรักษามาตลอด

วินิจฉัยว่าเป็น เลนส์เทียมชุ่น (IOL opacification) ซึ่งแนะนำการรักษา ด้วยการทำผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์เทียม (IOL exchange) ได้อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบ และได้ส่งต่อผู้ป่วยไปพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลอีกแห่ง เพื่อผ่าตัดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 โดยการเปิดแผลกระจากตาขนาด 4 มิลลิเมตร แยก IOL จาก capsular bag นำขึ้นมาอยู่ในช่องหลักตา และตัดเลนส์เดิมออกเป็น 2 ส่วน แล้วนำอกมาทิ้งส่วน วางเลนส์เทียมใหม่ โดยใช้ acrysoft 3 pieces รุ่น MA50BM ขนาด +20.5D เย็บปิดแผลด้วย 10-0 nylon 1 เข็ม

ผลการผ่าตัดวันรุ่งขึ้น พบร่วมๆ สายตาซ้าย เป็น 20/200+1 มองผ่านรูเข็มไม่ดีขึ้น ความดันลูกตาปกติ ผู้ป่วย

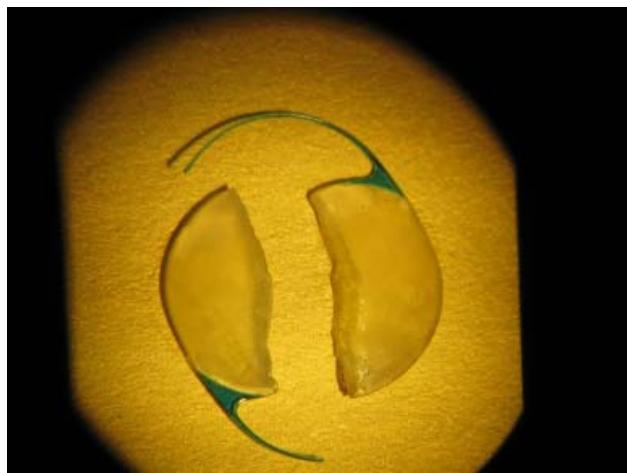

รูปที่ 1 เลนส์ Hydroview ที่ผ่าตัดออกจากตาผู้ป่วย



รูปที่ 2 ตาซ้ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำ IOL exchange

บอกว่ามองเห็นชัดกว่าก่อนผ่าตัด สองสัปดาห์หลังผ่าตัดค่าสายตาเป็น 20/40 ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด พบร่วมๆ ค่าสายตาเป็น 20/30-3 ความดันตาปกติ

วิจารณ์

การชุ่นของเลนส์ hydroview หลังการผ่าตัดต้อกระจกเป็นที่ทราบกันทั่วไปสำหรับผู้ที่ใช้เลนส์ชนิดนี้ หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้แต่ติดตามข่าวสารทางจักษุ แต่ก็ยังมี

แพทย์บางส่วนไม่ทราบหรือทราบแต่ไม่เคยเห็นของจริง จักษุแพทย์ไทยส่วนหนึ่งจะมีประสบการณ์กับเลนส์ซิลิโคน และเลนส์ hydrophobic acrylic โดยไม่เคยใช้เลนส์ hydroview (hydrophilic acrylic)

จุดมุ่งหมายของรายงานนี้ต้องการนำเสนอผู้ป่วยที่ใส่เลนส์เทียม Hydroview เมื่อปี 2541 และมีอาการตามัวจากเลนส์แก้วตาเทียมชุนในอีก 8 ปีถัดมา และซึ่งให้เห็นว่าการแก้ไขคือการทำ IOL exchange ซึ่งถ้าทำได้ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยก็จะกลับมาเห็นได้ดีเช่นเดิม ในต่างประเทศเมื่อยังไม่ทราบสาเหตุและวิธีแก้ไขที่ได้ผลดี มีการตรวจและรักษาแบบไม่ถูกต้องจนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถกลับคืนดีได้ ดังต่อไปนี้⁽⁷⁾

ผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มาพบจักษุแพทย์ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางจักษุวิทยาจากทางที่ศึกษาวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยให้ประวัติว่า 2 ปีหลังผ่านตั้งต่อกระจาก 2 ข้าง ตาขวาเริ่มมัว จึงไปหาจักษุแพทย์ใกล้บ้าน จักษุแพทย์ส่งผู้ป่วยไปหาจักษุแพทย์อีกคน หนึ่งซึ่งคิดว่าผู้ป่วยเป็น posterior capsular opacification จึงทำ laser capsulotomy ให้ ซึ่งก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย จึงส่งหาผู้ชำนาญด้านจตตา ซึ่งได้แนะนำให้ทำการตัดน้ำร้อนลูกตา (vitrectomy) ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลจึงปฏิเสธ และกลับไปหาจักษุแพทย์คนแรก ซึ่งก็ทำ capsulotomy ให้อีกครั้งหนึ่ง เพราะคิดว่า眼沒有改善 ไม่พอ ผลคือผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น จักษุแพทย์คนนี้ส่งผู้ป่วยไปหาแพทย์ทางประสาทวิทยา ซึ่งได้ทำ MRI และ CT แต่ผลที่ออกมาก็ยังมีดีมาน เมื่อตรวจผู้ป่วยด้วย slit lamp เห็นว่าเลนส์ (แก้วตา) เทียมชุน นี่คือสาเหตุที่ทำให้ตามัว จึงปรึกษาจักษุแพทย์อื่น ๆ พบรู้ป่วย 14 รายที่มี delayed opacification ของ Hydrophilic acrylic IOL และพบว่าผู้ป่วยเป็นจำนวนมากได้รับการแนะนำให้ตรวจหรือผ่าตัดที่ไม่จำเป็น ได้แก่ pars plana vitrectomy, YAG laser capsulotomy และ neurologic workup หนึ่งในผู้ป่วยเหล่านี้หลังจากที่ได้ตัดน้ำร้อนลูกตา และ IOL exchange ได้เกิดการอักเสบในลูกตา (endophthalmitis) และเสียตาในที่สุด

สรุป ลิงที่ผู้ป่วยต้องการคือ การตรวจพบว่าเลนส์เทียมชุน และถ้าตามัวมาก แพทย์ต้องทำการตัดเปลี่ยนเลนส์เทียมให้ ถ้าไม่แน่ใจในการตรวจ ให้ส่งผู้ป่วยไปยังจักษุแพทย์ที่สามารถตรวจพบเลนส์เทียมที่ชุนได้ อย่ารีบสรุปว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับ YAG laser capsulotomy หรือการตัดน้ำร้อนในลูกตา

จักษุแพทย์อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางจักษุจากตอนกลางของประเทศไทยอเมริกาได้ศึกษาเลนส์เทียมที่ชุนเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการ^(4,7) พบว่า 6 ปีที่ผ่านมา ได้รับเลนส์เทียมชนิด Hydrophilic acrylic ที่ถูกผ่าตัดออกจากตา เพราะชุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเกาะของเคลือบเชยมฟอลส์เพต ที่ผิวหรือในเนื้อเลนส์ ซึ่งพบได้ในเลนส์เทียมของสองบริษัท

Hydroview พัฒนาโดย Bausch & Lomb Surgical วางตลาดนอกประเทศไทยในปี 2538 ไม่เคยพบเลนส์ชุนในเลนส์รุ่นนี้เลย ในปี 2540 บริษัทได้เปลี่ยนการบรรจุเลนส์ โดยเพิ่ม Surefold holder/folder และ silicone-sealing gasket (Hydroview 1.0 IOL) โดยได้รับการยอมรับจาก FDA ในปี 2542 และในเดือนพฤษภาคมปีนั้นเอง บริษัทก็ได้รับรายงานเลนส์เทียมชุนจำนวนหนึ่ง เป็นเลนส์ Hydroview 1.0 จำนวน 40 ตัว ที่ผ่าตัดออกมา และพบว่า การชุนเกิดได้ทุกที่หลังผ่าตัด 5 ถึง 48 เดือน โดยซิลิโคน ได้เคลื่อนจาก packaging gasket ไปยังเลนส์ และซักนำให้เกิด calcification ในผู้ป่วยบางคน ดังนั้นจึงออกแบบบรรจุใหม่ และในเดือนพฤษภาคม 2548 มีเลนส์รุ่นใหม่ (Hydroview 1.5) มากกว่า 323,000 ตัวได้ถูกกระจายทั่วโลก และยังไม่เคยพบรายงาน calcification ในเลนส์รุ่นใหม่อีก

Memory Lens พัฒนาโดย Ciba Vision จัดจำหน่ายทั่วโลกในปี 2537 ในปี 2542 มีการเกิด sterile hypopyon ทำให้บริษัทดึงเรียก Memory Lens (Models U940A และ U940S) คืน ในปี 2543 บริษัทได้ลีบคันบัญชา โดยเปลี่ยนกระบวนการซัดเลนส์ และวางแผน Memory Lens รุ่นใหม่ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ซึ่งไม่เคยมีรายงานความผิดปกติอีกเลย

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า เพื่อไม่ให้วินิจฉัยและทำการรักษาพิเศษ ให้แก่กึ่ง IOL opacification เสมอเมื่อผู้ป่วยมาด้วยตามมัวหลังผ่าตัดต้อกระจก โดยไม่จำเป็นต้องมัวมาก ในกลุ่มผู้ป่วยที่รายงานมีสายตาระหว่าง 20/25 ถึง 20/200 นอกจากนี้ ผู้ป่วยทั้งหมดยังบอกว่าเห็นเป็น gray-brown foggy ให้พยาบาลสอบถามความชนิดของ IOL จาก IOL card ที่ผู้ป่วยอาจเก็บไว้ ให้ดู slit lamp ด้วยกำลังขยายสูง อาจแยกตำแหน่งความชุนที่ผิวเลนส์ ในเนื้อเลนส์ ที่ posterior capsule ในวันต้าได้ ในประเทคโนโลยีรูปแบบ hydrophobic acrylic และมีชิลลิโคนเลนส์ opacification ส่วนใหญ่เกิดใน hydrophilic acrylic หรือ hydrogel เลนส์ ซึ่งไม่เป็นที่นิยมใช้ในประเทคโนโลยีรูปแบบ hydrophilic acrylic

บริษัทผู้ผลิตเลนส์เทียม (Bausch & Lomb, Hugh James และ Hunt & Coombs) ได้เปิดเผยลงต่อสื่อมวลชนในเดือนกรกฎาคม 2547 เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ใช้เลนส์ Hydroview ในประเทคโนโลยีรูปแบบ hydrophilic acrylic และมีการชดเชยที่เหมาะสม Bausch&lomb เน้นว่าผู้ป่วยจำนวนน้อยเท่านั้นที่เกิดเลนส์ชุนและเป็นปัญหาที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ

ในอังกฤษพบปัญหาเป็นครั้งแรกในเมือง Peterborough⁽⁹⁾ ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาที่เหมาะสม Hunt&Coombs และ Hugh James ได้ดำเนินการกับผู้ป่วยประมาณ 200 คน และได้รับการร้องขอจากผู้ที่ต้องการปรึกษาโทรศัพท์สายตรงโดยไม่เสียค่าบริการ เลนส์ Hydroview H60M ที่ packaging system มีชิลลิโคน 88,000 ตัวได้ถูกส่งให้อังกฤษในช่วงเดือนธันวาคม 2540 ถึงเดือนพฤษภาคม 2544 ซึ่งเมื่อเกิดปัญหา จึงมีการส่งเลนส์ชนิดที่ไม่มีชิลลิโคนไปแทน

คณะกรรมการจักษุแพทย์อีกกลุ่มนหนึ่ง⁽¹⁰⁾ ได้รายงานภาวะเลนส์ Hydroview ชุนหลังผ่าตัดต้อกระจกในประเทคโนโลยีรูปแบบ hydrogel 21 ตัวที่ได้รับการทำ phacoemulsification และวางเลนส์ Hydroview หลังทำมองเห็นชัดดี

ต่อมาในช่วง 46-146 ลัปดาห์หลังผ่าตัด ผู้ป่วยมีอาการตามมัวเป็นผลจากเลนส์แก้วตาเทียมชุน มี 12 ตัวที่เลนส์ชุนมาก จึงทำผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์เทียมไป อีก 3 ตากำลังรอการผ่าตัด ตรวจเลนส์เทียมที่นำออกมานาผลการตรวจจากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดากล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบ diffuse granular deposits ขนาดประมาณ 5 ไมครอน คลุมผิว optic แต่ไม่เกาะขาเลนส์ การตรวจโดย light microscope staining technique และ x-ray microanalysis พบว่าลิ้งที่เกาะเลนส์คือเกลือแคลเซียมฟอสเฟต โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ใช้ Hydroview ตั้งแต่ปี 2539 และใช้มาถึงปัจจุบัน (2545) มา กว่า 5,000 ตัว หลังจากการใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ (surefold) จึงเกิดเลนส์ชุนใน 21 ตัวดังกล่าว ในเดือนมีนาคม 2544 Bausch&Lomb พบเลนส์ของบริษัทชุน 309 ราย จาก 31 แห่งใน 3,500 แห่งที่ใช้เลนส์นี้ทั่วโลก ผลการตรวจเมื่อ้อนกับรายงานก่อน⁽⁴⁾ คือเลนส์ที่ชุนเกิดจากการเกาะของแคลเซียมฟอสเฟต ไม่พบเลนส์ชุนในบรรจุภัณฑ์เก่า หลักฐานทั้งหมดแสดงว่า surefold product เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเกาะของแคลเซียม และพบว่าสารชิลลิโคน จาก surefold เคลื่อนไปเกาะที่ผิวน้ำเลนส์ Bausch&Lomb จึงเปลี่ยน gasket material เป็นชนิดที่ไม่มีชิลลิโคน นอกจากนี้พบว่าการชุนของ Hydroview IOL เป็นปรากฏการณ์ที่มีสาเหตุจากหล่ายปัจจัย เช่น ชนิดของ viscoelastic โรคเบาหวาน การผ่าตัดตาอีกข้างหนึ่ง

สรุป

รายงานผู้ป่วย 1 ราย มีอาการตาช้ำymma 1 ปี หลังผ่าตัดต้อกระจก 8 ปี เลนส์เทียมชนิด Hydroview model H60M ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะเลนส์เทียมชุน ได้ผ่าตัดทำการเปลี่ยนเลนส์เทียมให้โดยใส่เลนส์ Acrysoft MA50BM หลังผ่าตัดผู้ป่วยกลับมีสายตาชัด เช่นเดิม จากรายงานต่างประเทศพบว่าระยะแรกที่พบมีการวินิจฉัยผิด นำไปสู่การตรวจและรักษาที่ผิด การชุนเกิดจากมีแคลเซียมฟอสเฟตไปเกาะที่ผิวน้ำเลนส์

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนายแพทย์ปริญญา ใจนพวงศ์พันธุ์ ที่ได้ผ่าตัด
ทำเปลี่ยนเลนส์เทียมให้กับผู้ป่วยจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

เอกสารอ้างอิง

1. Mamalis N. Complication of foldable intraocular lenses requiring explantation or secondary intervention 1998 survey. *J Cataract Refract Surg* 2000; 26:(5)766-72.
2. Parkin B, Pitts-Crick M. Opacification of silicone intraocular implant requiring lens exchange (letter). *Eye* 2000; 14:794-5.
3. Chang BYP, Davey KG, Gupta M, Hutchinson C. Late clouding of an acrylic intraocular lens following routine phacoemulsification. *Eye* 1999; 13:807-8.
4. Werner L, Apple DJ, Escobar-Gomez M, Ohrstrom A, Crayford BB, Bianchi R, et al. Postoperative deposition of calcium on the surfaces of a hydrogel intraocular lens. *Ophthalmology* 2000; 107(12):2179-85.
5. Murray RI. Two cases of late opacification of the hydroview hydrogel intraocular lens. *J Cataract Refract Surg* 2000; 26(9):1272-3.
6. Sharma TK, Chawdhary S. The opalescence of hydrogel intraocular lens (letter). *Eye* 2001; 15:97-8.
7. Ronge LJ. Opacification of IOLs: a problem often misdiagnosed?. *EyeNet magazine* 2005 [serial online] 2005 [cited 2008 Jan 15]; Available from: URL: <http://www.aao.org/aao/publications/eyenet/200509/index.cfm>
8. HC News. Joint Press Release- Bausch&Lomb,Hugh James and Hunt&Coombs: Manufacturer opens discussions with cataract lens patients in the UK. 2004 July [cited 2008 Jan 15]; Available from: URL: http://www.hcsolicitors.co.uk/news_Bausch_Lomb.shtml
9. Syam P, Byrne P, Lewis G, Husain T, Kleinmann G, Manalis N. Hydroview lens implant calcification: 186 exchanges at a district general hospital : Presented in part at the ASCRS, Washington, [serial online] 2005 April [cited 2008 Jan 15]; Available from: URL: <http://www.nature.com/eye/journal/vaop/ncurrent/abs/6702530a.html>
10. Habib NE, Freegard TJ, Gock G, Newman PL, Moate RM. Late surface opacification of hydroview intraocular lenses. *Eye* 2002; 16:60-74.

Abstract Hydroview Calcification : A Case Report

Nimit Plengsringam*

*Department of Ophthalmology, Pranangkla Hospital, Nonthaburi

Journal of Health Science 2008; 17:SI290-5.

Hydroview calcification is a condition that Hydrophilic acrylic IOL shows opacity after implantation in a cataract operation. It was caused by calcium phosphate deposit at the surface of IOL. The report showed a Chinese woman, 82 years old, had undergone cataract extractions in both eyes 9 years old, and developed blurred vision on left eye after 8 years. The diagnosis was IOL opacification and then she received an IOL exchange. The result of the operation was good. Hydroview was a globally popular foldable IOL. There were reports about opacified IOL from many places, the study showed that silicone compound from the surefold packaging gasket migrated onto the lens surface, then the compound might act as a catalyst for the nucleation of calcium ions onto the surface of the lens.

Key words: hydroview, lens exchange, calcification